

使用手册

一、概述

本产品是用电池驱动的、带真有效值的自动量程钳形数字万用表。仪表为4000字显示，采用LCD显示器，有背光显示，读数清晰。

二、安全事项

- 为避免可能的电击、火灾、及人身伤害，在使用之前，请先阅读安全注意事项。
- (1) 测量时，请勿超过“技术规格”中规定的最大测量值。
 - (2) 36V以下的电压为安全电压，在测高于36V直流或25V交流电压时，要检查表笔是否可靠接触、是否正确连接、是否绝缘良好等，以避免电击。
 - (3) 换功能和量程时，表笔应离开测试点。
 - (4) 选择正确的功能和量程，超量程显示为“OL”。
 - (5) 安全符号说明：
- | | | | |
|--|------------|--|-------|
| | 存在危险电压 | | 接地 |
| | 双绝缘 | | 低电压符号 |
| | 操作者必须参阅说明书 | | 零火线判断 |

三、规格参数


技术规格					
功能	量程	分辨率	精度	最大测量值	频率响应
直流电压	4.000V	0.001V	± (0.5%+3)	600V	
	40.00V	0.01V			
	400.0V	0.1V			
	600V	1V			
交流电压	4.000V	0.001V	± (1.0%+3)	600V	40Hz-1kHz
	40.00V	0.01V			
	400.0V	0.1V			
	600V	1V			
AC大电流A	4.000A	0.001A	± (5%+5)	600A	40Hz-1kHz
	40.00A	0.01A			
	400.0A	0.1A			
	600A	1A			

功能	量程	分辨率	精度	最大测量值	频率响应		
电阻	400.0 Ω	0.1 Ω	± (0.5%+3)	40MΩ			
	4.000k Ω	0.001k Ω					
	40.00k Ω	0.01k Ω					
	400.0k Ω	0.1k Ω					
	4.000M Ω	0.001M Ω					
	40.00M Ω	0.01M Ω					
电容	4.000pF	0.001pF	± (5.0%+20)	4.000mF			
	40.00nF	0.01nF					
	400.0nF	0.1nF					
	4.000 μF	0.001 μF					
	40.00 μF	0.01 μF					
	400.0 μF	0.1 μF					
	4.000mF	0.001mF					
	4.000Hz	0.001Hz					
频率	40.00Hz	0.01Hz	± (0.1%+2)	1.000MHz			
	400.0Hz	0.1Hz					
	4.000kHz	0.001kHz					
	40.00kHz	0.01kHz					
	400.0kHz	0.1kHz					
	1.000MHz	0.001MHz					
二极管	通断			✓			
	反向电压			✓			
	启动电流			✓			
	手电筒			✓			
温度	(-30~1000) °C	1°C	± (2.5%+5)	1000°C			
	(-22~1832) °F	1°F		1832°F			
通用技术指标							
显示屏 (LCD)	4000字						
量程	自动						
材质	ABS						
采样速率	3次/秒						
真有效值	✓						
数据保持	✓						
低电量提示	✓						
自动关机	✓						
机械技术规格							
尺寸	172*64*32mm						
重量	172g						
电池类型	1.5V AA 电池 * 2						
保修期	一年						
环境							
工作环境	温度	0~40°C					
	湿度	<75%					
存储环境	温度	-20~60°C					
	湿度	<80%					

四、使用方法

(1) 操作面板说明 (见右图)

1. 锯齿
2. 手电筒
3. 锯齿扳机
4. HOLD/启动电流/打开背光板及电筒
5. 挡位, 挡位选择
6. 最大值, 最小值测量选择按键
7. 液晶屏
8. COM通道
9. 电压, 电阻, 通断, 二极管, 电容, 温度测量及零火线判断输入端。
10. 待测电线
11. 标识位置
12. SEL功能选择切换按键
13. 频率, 相对值测量选择按键

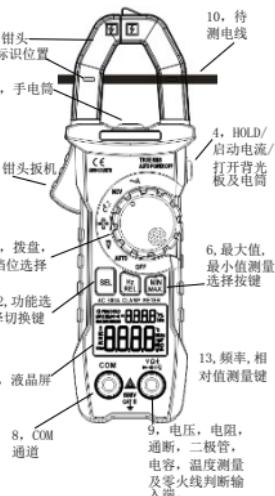

(2) 测量交/直流通路

1. 本产品自动挡的门槛电压为0.8V，当被测电压高于0.8V时，本产品才会显示读数。
2. 将黑色表笔插入“COM”端，红色表笔插入“”端。
3. 如是自动挡“”时交/直流通路可自动识别，若置于“”挡时按SEL键切换。
4. 用表笔探头接触电路上的正确测试点。
5. 读取显示屏所显示的电压值。

* 注意：

- a. 所测电压不可超过额定的最大测试值，否则有损坏仪表及危及人身安全的可能。
- b. 当测量高压电路时，必须避免触及高压电路。

(3) 测量电流 (仅限交流)

1. 请保持在非插表笔状态下，拨盘旋转到“”挡。
2. 按下锯齿扳机，将待测电线穿过锯齿的标识位置（如图黑线所示最佳位置），若待测线未按标识位置测量，则会影响测量精度。
3. 读取显示屏所显示的电流值。

* 注意：

- a. 所测电流不可超过额定的最大测试值，否则有损坏仪表及危及人身安全的可能。
- b. 一次只能测量一根电线，因为方向相反的电流会互相抵消。

有限保修及权责范围

本产品自购买之日起，将可享受一年保修服务，但此保修不包括保险丝（熔断）、一次性电池（用完）、或者由于意外事故、疏忽、滥用、改造、污染、及操作环境的反常而导致的损害。

本说明书如有改变，恕不另行通知；
本说明书的内容被认为是正确的，若用户发现有错误、遗漏等，请与生产厂家联系；
本公司不承担由于用户错误操作所引起的事故和危害；
本说明书所讲述的功能，不作为将产品用作特殊用途的理由。

(4) 测量电阻

1. 将黑色表笔插入“COM”端，红表笔插入“

(5) 测试通断/二极管

 1. 将红表笔插入右侧“
 3. 用表笔探头接到待测电路的两点。
 4. 电阻值若小于50Ω，蜂鸣器将响起，同时本产品中央指示灯会常亮。
 5. 若要测试二极管，用红色表笔探头接到待测二极管的正极，黑色表笔探头接到待测二极管的负极，然后读取显示屏所显示的正向偏压。若测试导线极性与二极管极性相反，或二极管损坏，则屏幕显示为“OL”。

* 注意：
a. 严禁在通断档输入电压。

(6) 测量电容

1. 在测量电容前，需对电容放电，否则会有损坏仪表的风险。
2. 将红表笔插入右侧“

(7) 测量频率

1. 将红表笔插入右侧“

(8) 非接触电压检测

1. 拨盘旋转到NCV挡位。
2. 拿着本产品四处移动，若内置感应器感应到交流电磁场，产品内置的蜂鸣器会发出“嘀嗒”的响声，电磁场越强，“嘀”声越快，仪表中央指示灯会闪烁。
3. 若将红表笔插入“

(9) 温度测量

1. 将热电偶的黑色插头插入“COM”端，红色插头插入“

严禁在温度档输入电压。

(10) 测量启动电流

1. 打开电源后，拔出表笔，按“HOLD”键两次进入启动电流测量模式，显示屏上显示INRUSH图标。
2. 将待测电线穿过钳头的对准标识点位置，若待测线未按标识点位置测量，则会影响测量精度；
3. 打开发动机或者电机设备，仪表会抓取电机启动100ms内的最大电流。
4. 读取显示屏显示度数。

(11) 自动关机

1. 显示屏左上角“

注意：

1. 请勿接入高于额定“最大测量值”的电路；
2. 请勿在电流档、电阻档、二极管档、通断档、温度档测量电压值；
3. 在电池没有装好或后盖没有上紧时，请勿使用本仪器；
4. 在更换电池或保险丝前，请将测试表笔从测试点移开，并关机。

六、故障排除

如果您的仪表不能正常工作，以下方法可以帮助您快速解决一般问题。如果故障仍然排除不了，请与维修中心或经销商联系。

故障现象	检查部位及方法
显示屏未显示	电源未接通：换电池
符号出现	换电池
电压电阻量测输入无动作反应	用通断挡检查表笔是否断线