
# 使用手册

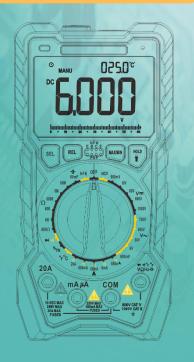

## 有限保修及权责范围

本产品自购买之日起,将可享受一年保 修服务。

此保修不包括保险丝(熔断)、一次性 电池(用完)、或者由于意外事故、疏 忽、滥用、改造、污染、及操作环境的 反常而导致的损害。

# 目录

| 标题           | 页码 |
|--------------|----|
| 概述           | 1  |
| 安全须知         | 1  |
| 产品介绍         |    |
| 液晶显示屏        |    |
| 功能按键         | 5  |
| 旋钮开关         | 6  |
| 输入端口         |    |
| 测量方法         | 10 |
| 测量直流电压       | 10 |
| 测量交流电压       | 10 |
| 测量交流电流和直流电流  | 11 |
| 测量电阻         | 12 |
| 测量通断         | 12 |
| <i>测量二极管</i> | 13 |
| 测量电容         | 13 |
| 测量频率         | 14 |
| 测量占空比        | 14 |
| 测量温度         | 15 |

| NCV非接触性 | <i>:探测</i>     | 16 |
|---------|----------------|----|
| 三极管hFE值 | 河)量            | 16 |
| 保养维护    |                |    |
| 清洁产品    |                | 17 |
| 更换电池    |                | 18 |
| 更换保险丝   |                | 18 |
| 技术指标    |                | 19 |
| 通用技术指标  | <del>ਨ</del> ੋ | 19 |
| 机械技术指标  | <del>ਨ</del> ੋ | 19 |
| 环境技术指标  | ፟              | 20 |
| 电气技术指标  |                | 21 |

#### 概述

本产品是用电池驱动的、带真有效值的手动量程数字万用表。仪表为6000字显示,采用LCD显示器,有带背光功能,读数清晰。

#### 安全须知


为避免可能的电击、火灾、及人身伤害,在使用之前,请先阅读安全注意事项。请仅将产品用于指定用途,否则可能减弱产品提供的防护。

- 使用产品前请先检查外壳。检查是否存在裂纹 或塑胶缺损。请仔细检查输入端口附近的绝缘 体。
- 请按照本《使用手册》,使用正确的输入端口及正确的挡位设定、在本《使用手册》所规定的量程范围内进行测量。
- 请勿在爆炸性气体和蒸汽周围或潮湿环境中使用本产品。

- 请将手指握在表笔探头的防护装置后面。
- 当本产品接入待测电路时,请勿触摸未使用的 输入端口。
- 请在改变测试挡位前断开测试表笔和电路的连接。
- 当待测的直流电压高于36V,或交流电压高于25V时,可能对人体造成严重伤害,使用者应该注意避免电击。
- 请选择正确的测试挡位和量程,避免造成仪器 损坏或人身伤害。所测参数超过仪器量程时, 屏幕将显示" ¶""
- 当电池电压低时,可能会影响测试结果的精确性。请及时更换电池。请勿在电池后盖未正确关闭的情况下使用本产品。


#### 产品介绍

#### 液晶显示屏

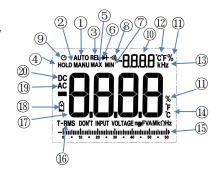

| 1   | AUTO     | 产品自动选择分辨力最佳的量程。                                       |
|-----|----------|---|
| 2   | MANU     | 使用者手动选择量程。  |
| 3   | REL      | 相对值测量:进入REL模式,显示屏<br>会保存当前读值作为参考值,每次<br>测量仪表会自动减去参考值。 |
| 4   | HOLD     | 显示屏冻结当前读数。  |
| (5) | MAX      | 显示屏显示最大读数。  |
| 6   | <b>*</b> | 二极管测试。  |
| 7   | MIN      | 显示屏显示最小读数.  |
| 8   | 111)     | 通断性测试。  |


| 9        | Ø            | 自动关机显示符号                         |
|----------|--------------|----------------------------------|
| 10       | -8.8.8.8     | 测量副显示屏                           |
| 11)      | %            | 占空比测试                            |
| (12)     | ိုင်<br>F    | 温度测试-华氏度                         |
| 13)      | Hz           | 频率测试 (赫兹)                        |
| 14)      | ກໍກ          | 温度测试-摄氏度                         |
| 15)      |              | 模拟条形图                            |
| <b>6</b> | T-RMS        | 产品能够准确测量符合正弦波波形和不符<br>合正弦波波形的交流电 |
| 17)      | -8.8.8.8     | 测量主显示屏                           |
| 18       | <b>( )</b>   | 电池电量不足, 请更换电池                    |
| 19       | AC           | 交流                               |
| 20       | DC           | 直流                               |
| DON'T I  | NPUT VOLTAGE | 在电流测量挡位不能输入电压提示                  |
| njngF    | VAMkΩHz      | 测量单位                             |

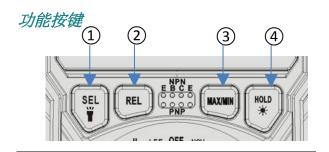

选择键:按下该键,可在旋钮开关当前所指的挡位模式间转换,具体如下:

- 1. 二极管/通断测试
- | 2. 直流电流(A)/交流电流(A)
- ① 3. 直流电流(mA)/交流电流(mA)
  - 直流电流(μA)/交流电流(μA)
  - 5. 长按2秒开启手电筒,再次长按则关闭电筒
- ② 相对值测量键:在电容,电阻,三极管,电压,电流测量模式时按下此键可进入相对值测量模式;如需取消再按一次可退出
- 最大值/最小值测量键:按一下此键进入最大值测量模式,再按一下切换至最小值测量模式;长按2秒或换挡可退出。
- 数据保持键:短按此键显示屏保持当前读数,再短按一次可取消保持;长按此键2秒可以打开显示屏背光,再长按关闭背光。

#### 旋钮开关

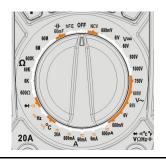

#### 在此挡位关闭本产品。

 若开机后在15分钟内没有进行任何 功能切换或旋钮操作,本产品将自 动关机。

# OFF

- 在自动关机1分钟前,产品内置的 蜂鸣器会发出五次"嘀"声提醒。
- 在仪表自动关机后若想重新启动, 按任意键或旋转拨盘可重启。
- 若想取消自动关机功能, 应按住 SEL键后再开机,取消成功后内置 蜂鸣器会发出4次"嘀"声,此时 屏幕上的时钟图标"❷"消失。

| NCV                  | 非接触性电压探测                       |
|----------------------|--------------------------------|
| 600mV                | 直流电压≤600mV                     |
| 6V                   | 直流电压≤6V                        |
| 60V                  | 直流电压≤60V                       |
| 600V                 | 直流电压≤600V                      |
| 1000V                | 直流电压≤1000V                     |
| 750V                 | 交流电压≤750V                      |
| <b>600V</b>          | 交流电压≤600V                      |
| 60V                  | 交流电压≤60V                       |
| 6V                   | 交流电压≤6V                        |
| 600mV                | 交流电压≤600mV                     |
| 60 <mark>0</mark> µA | 直流电流挡: ≤600uA<br>交流电流挡: ≤600uA |
| ₽                    | 直流电流挡: ≤6mA                    |
| 6mA                  | 交流电流挡: ≤6mA                    |
| 60mA                 | 直流电流挡: ≤60mA                   |
| OVIIIA               | 交流电流挡: ≤60mA                   |

|                   | 直流电流挡: ≤600mA             |
|-------------------|---------------------------|
| 600mA             |                           |
| oodina.           | 交流电流挡: ≤600mA             |
| ~                 | 直流电流挡: ≤20A               |
| 20A               | 交流电流挡: ≤20A               |
| °F°C              | 摄氏度:-20~1000, 华氏度:-4~1832 |
| %Hz               | 低压高频挡,占空比挡: 1%~99%        |
|                   | 二极管挡:超过3.3V将显示 <b>QL</b>  |
| <b>►</b> -1))     | 通断挡:蜂鸣器在小于50Ω时响起          |
|                   |                           |
| 600Ω              | 电阻挡: ≤600Ω                |
| 6K                | 电阻挡: ≤6KΩ                 |
| 60K               | 电阻挡: ≤60KΩ                |
| 600K              | 电阻挡: ≤600KΩ               |
| 6M                | 电阻挡: ≤6MΩ                 |
| 60M               | 电阻挡: ≤60MΩ                |
| <b>⊣⊢</b><br>60mF | 电容挡: ≤60mF,自动量程           |
| hFE               | 三极管hFE值测量挡: 0~1000 β      |

输入端口



| 20A     | 用于电流测量(≤20A)的输入端口   |
|---------|---|
| mA μA   | 用于电流mA/uA测量的输入端口mA挡≤600mA,uA挡≤600uA                         |
| COM     | 用于所有测量的公共端口   |
| Mary Se | 用于以下测量的输入端口: 1. 交/直流电压 2. 电阻 3. 电容 4. 频率 5. 温度 6. 通断 7. 二极管 |

#### 测量方法

#### 测量直流电压

- 1. 将黑色表笔插入COM端, 红色表笔插入VOHZ 端
- 拨盘旋转至 V<sup>∞</sup>直流电压挡区域,根据所测信号大小选定测试量程(范围600mV<sup>~</sup>1000V共分为5个量程)。
- 3. 用表笔探头接触电路上的正确测试点。
- 4. 读取显示屏所显示的电压值。

#### 测量交流电压

- 1. 将黑色表笔插入COM端, 红色表笔插入♥QHZ 端
- 拨盘旋转至 V~交流电压挡区域,根据所测信号大小选定测试量程(范围600mV<sup>7</sup>750V共分为5个量程)。
- 3. 用表笔探头接触电路上的正确测试点。
- 4. 读取显示屏所显示的电压值。
  - 所测电压不可超过额定的最大测试值,否则有损坏仪表及危及人身安全的可能。
  - 当测量高压电路时,必须避免触及高压电路。

#### 测量交流电流和直流电流

- 1. 拨盘旋转至 ▲ 电流测量区域, 此时电流挡位 提示灯 ▲ 点亮。
- 2. 根据所测电流大小类型选定测试量程(范围 600uA~20A共分为5个量程),按SEL可选择交/ 直流切换。
- 3. 黑色表笔插入COM端, 待测电流<600mA范围时 红色表笔插入mAuA端口, 如果待测电流在 600mA~20A范围需将红色表笔插入20A端口。
- 3. 断开待测的电路路径,将表笔串入电路并通 上电源。
- 4. 读取显示屏所显示的电流值。
- 所测电流不可超过额定的最大测试值,否则有损坏仪表及危及人身安全的可能。
- 如果待测电流大小未知,应先在20A端用挡进行测试 判定,然后再根据显示值选定测试端口和挡位。
- 严禁在该挡位状态下输入电压。

#### 测量电阻

- 1. 将黑色表笔插入COM端,红色表笔插入 VOHZ 端。
- 2. 拨盘旋转至  $\Omega$  电阻挡区域,根据待测电阻大小转动旋钮开关选择量程(测量范围0  $\Omega^{-60M}\Omega$ , 共分6个挡位)。
- 3. 用表笔探头接触想要的电路测试点。
- 4. 读取显示屏上测出的电阻值。
- 测量电阻前,要确认被测电路所有电源已关断,且所有电容都已完全放电
- 严禁在该挡位状态下输入电压。

#### 测量通断

- 1. 将黑色表笔插入COM端,红色表笔插入 VONC 端。
- 2. 将旋钮开关转至 ➡... 挡,按SEL键进入通断测试。
- 3. 用表笔探头接到待测电路的两点。
- 电阻值若小于50Ω,蜂鸣器将响起,表明出现 短路,若没有任何反应,则表明开路。
- 严禁在该挡位状态下输入电压。

#### 测试二极管

- 3. 用红色表笔探头接到待测二极管的正极,黑色 表笔探头接到待测二极管的负极。
- 4. 读取显示屏所显示的正向偏压。
- 5. 若测试导线极性与二极管极性相反,或二极管 损坏,则屏幕显示为"**QL**"。
- 严禁在该挡位状态下输入电压。
- 测试前应断开电源,并将所有的高压电容器放电。

#### 测量电容

- 1. 将黑色表笔插入COM端,红色表笔插入 端。
- 2. 将旋钮开关转至 🔐 挡。
- 3. 将红色表笔探头接到待测电容正极,黑色表笔探头接到待测电容负极,仪表会根据测试容值 大小自动选择适合的量程。
- 4. 待读数稳定后,读取显示屏所显示的电容值。
- 若测量高压电容,测试前应将高压电容器放电。

#### 测量频率

- 2. 将旋钮开关转至 %<sub>hk</sub> (测量低压高频) 挡;或在 交流电压电流挡测量副显屏会显示频率读值(高 压低频值)
- 3. 用表笔探头接触想要的电路测试点。
- 4. 读取显示屏所显示的频率值。

#### 测量占空比

- 1. 将黑色表笔插入COM端,红色表笔插入YOHE 端。
- 2. 将旋钮开关转至 %Hz 挡.
- 3. 用表笔探头接触想要的电路测试点。
- 4. 读取副显示屏所显示的占空比值。

#### 测量温度

- 1. 将热电偶的黑色插头插入COM端,红色插头插入 📆 端。
- 2. 将旋钮开关转至 <sup>▶℃</sup> 挡,此时屏幕默认显示 常温,主显为℃,副显为下。
- 3. 用热电偶的测温探头接触待测点。
- 4. 读取显示屏所显示的温度值。
- 严禁在该挡位状态下输入电压。
- 测量高温时人体禁止触碰测试点,避免烫伤。

#### NCV 非接触性电压探测

- 1. 旋转拨盘旋钮至 NCV 挡。
- 2. 此时将表头慢慢靠近待测点,若内置感应器感应到交流电磁场,产品内置的蜂鸣器会发出"嘀嘀"的响声,电磁场越强,"嘀"声越快,显示屏两边条状灯信号会随电场强度同步变化。
- 3. 若单独将红表笔插入" " 端,再用表笔 探头分别接触探测市电电源插头,如果蜂鸣器报 警强烈即为火线,反之为零线或地线。

#### 三极管hFE值测量

- 1. 旋转拨盘旋钮至 hff 挡。
- 2. 决定所测三极管为NPN或PNP型,分别将基极 (B),发射极(E),集电极(C)对应插入 ∰ 三极 管测量管座。
- 3. 读取显示屏上hFE近似值(范围 $0^{\sim}1000\,\beta$ )。

### 保养维护

除更换电池和保险丝外,除非您具有合格资质且拥有相应的校准、性能测试和维修操作说明,否则请勿尝试修理本产品或更改电路。

#### 清洁产品

请使用湿布和温和的清洁剂清洁外壳,不要使用腐蚀剂或溶剂。测试端口若有灰尘或潮湿可能会影响读数的准确性。

\*清洁产品前,请移除所有输入信号。

#### 更换电池

当显示屏上出现"**☆**"时,应及时更换电池,步骤如下:

- 1. 在更换电池前,请先移除测试导线并关机。
- 2. 拧出电池后盖上固定电池的螺丝,打开电池门。
- 3. 取下旧电池,换上同型号的新电池。
- 4. 装上电池门,上紧螺丝。

#### 更换保险丝

当保险丝熔断或出现故障时,请按以下步骤更换保 险丝:

- 1. 在更换保险丝前,请先移除测试导线并关机。
- 2. 拧出产品背面固定后盖的四个螺丝及固定电池 门的一个螺丝,取下后盖。
- 3. 取下旧保险丝,换上同型号的新保险丝。
- 4. 将后盖和电池门装回,上紧螺丝。

# 技术指标

| 通用技术指标    |              |  |  |
|-----------|--------------|--|--|
| 显示屏 (LCD) | 6000字        |  |  |
| 量程        | 自动/手动        |  |  |
| 材质        | ABS/PVC      |  |  |
| 采样速率      | 3次/秒         |  |  |
| 真有效值      | $\checkmark$ |  |  |
| 数据保持      | $\checkmark$ |  |  |
| 屏幕背光      | $\checkmark$ |  |  |
| 低电量提示     | $\checkmark$ |  |  |
| 自动关机      | √            |  |  |

| 机械技术指标 |               |  |
|--------|---------------|--|
| 尺寸     | 176*91*47mm   |  |
| 重量     | 330g(不含电池)    |  |
| 电池类型   | 1.5V AA电池 * 3 |  |
| 保修期    | 一年            |  |

| 环境技术指标        |    |                      |  |
|---------------|----|----------------------|--|
| 工 <i>版</i> 工技 | 温度 | 0~40°C               |  |
| 工作环境          | 湿度 | <75%                 |  |
| 存储环境          | 温度 | -20 <sup>~</sup> 60℃ |  |
|               | 湿度 | <80%                 |  |

# 电气技术指标

| 功能          | 量程      | 分辨力    | 精度            |
|-------------|---------|--------|---------------|
|             | 600.0mV | 0.1mV  |               |
| 直流电压        | 6.000V  | 0.001V |               |
| (V)<br>(mV) | 60.00V  | 0.01V  | ±(0.5%+3)     |
| (1117)      | 600.0V  | 0.1V   |               |
|             | 1000V   | 1V     |               |
|             | 600.0mV | 0.1mV  |               |
| 交流电压        | 6.000V  | 0.001V | . (4.00( . 2) |
| (V)<br>(mV) | 60.00V  | 0.01V  | ±(1.0%+3)     |
|             | 600.0V  | 0.1V   |               |
|             | 750V    | 1V     |               |
| 直流电流<br>(A) | 20.00A  | 0.01A  | ±(1.2%+3)     |

| 功能           | 量程      | 分辨力     | 精度        |
|--------------|---------|---------|-----------|
|              | 6.000mA | 0.001mA |           |
| 直流电流<br>(mA) | 60.00mA | 0.01mA  |           |
| (1111)       | 600.0mA | 0.1mA   | ±(1.2%+3) |
| 直流电流<br>(μA) | 600.0μΑ | 0.1μΑ   |           |
| 交流电流<br>(A)  | 20.00A  | 0.01A   |           |
|              | 6.000mA | 0.001mA |           |
| 交流电流<br>(mA) | 60.00mA | 0.01mA  | ±(1.5%+3) |
| (1111)       | 600.0mA | 0.1mA   |           |
| 交流电流<br>(μA) | 600.0μΑ | 0.1μΑ   |           |
|              | 600.0Ω  | 0.1Ω    |           |
| 电阻           | 6.000kΩ | 0.001kΩ |           |
|              | 60.00kΩ | 0.01kΩ  | ±(0.5%+3) |
|              | 600.0kΩ | 0.1kΩ   |           |
|              | 6.000ΜΩ | 0.001ΜΩ |           |
|              | 60.00ΜΩ | 0.01ΜΩ  | ±(1.5%+3) |
|              | _       | 22      |           |

| 功能  | 量程       | 分辨力      | 精度        |  |
|-----|----------|----------|-----------|--|
| 电容  | 9.999nF  | 0.001nF  | ±(5.0%+20 |  |
|     | 99.99nF  | 0.01nF   | ±(2.0%+5) |  |
|     | 999.9nF  | 0.1nF    |           |  |
|     | 9.999μF  | 0.001μF  |           |  |
|     | 99.99μF  | 0.01μF   |           |  |
|     | 999.9μF  | 0.1μF    |           |  |
|     | 9.999mF  | 0.001mF  | ±(5.0%+5) |  |
|     | 60.00mF  | 0.01mF   |           |  |
| 频率  | 9.999Hz  | 0.001Hz  | ±(0.1%+2) |  |
|     | 99.99Hz  | 0.01Hz   |           |  |
|     | 999.9Hz  | 0.1Hz    |           |  |
|     | 9.999kHz | 0.001kHz |           |  |
|     | 99.99kHz | 0.01kHz  |           |  |
|     | 999.9kHz | 0.1kHz   |           |  |
|     | 9.999MHz | 0.001MHz |           |  |
| 占空比 | 1%~99%   | 0.1%     | ±(0.1%+2) |  |
|     |          |          |           |  |

| 功能               | 量程             | 分辨力 | 精度        |
|------------------|----------------|-----|-----------|
| 温度               | (-20~1000)°C   | 1°C | ±(2.5%+5) |
|                  | (-4~1832)°F    | 1°F |           |
| 二极管              | V              |     |           |
| 通断               | V              |     |           |
| 非接触电压探<br>测(NCV) | ٧              |     |           |
| 三极管              | hFE近似值 0~1000β |     |           |

